

GAP

KLIPY PRE TERASY

DVE VERZIE

Dostupný z nehrdzavejúcej ocele A2 | AISI304 s vynikajúcou odolnosťou proti korózii (GAP3) alebo z pozinkovanej uhlíkovej ocele (GAP4) s dobrým výkonom za nízku cenu.

ÚZKE MEDZERY


Ideálny na realizáciu podláh s medzerami malej hrúbky (od 3,0 mm) medzi doskami. Fixovanie sa vykonáva pred položením dosky.

WPC A TVRDÉ DREVÁ

Ideálny pre dosky so symetrickým ryhovaním ako sú dosky z WPC alebo drevené dosky s vysokou hustotou.



DOSKY

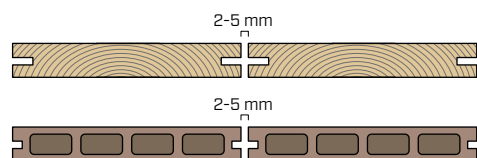

UPEVNENIE NA



drevo



WPC



hliník

MATERIÁL

A2
AISI 304

austenitická nehrdzavejúca oceľ
A2 | AISI304 (CRC II)

Zn
ELECTRO
PLATED

uhlíková oceľ s galvanickým zinkovaním



GAP 3



GAP 4



OBLASTI POUŽITIA

Použitie v exteriéri v agresívnych prostrediach. Fixovanie drevených dosiek alebo WPC na podklad z dreva, WPC alebo hliník.

KÓDY A ROZMERY

GAP 3 A2 | AISI304

A2
AISI 304

KÓD	materiál	P x B x s [mm]	ks
GAP3	A2 AISI304	40 x 30 x 11	500

SCI A2 | AISI304

fixovanie na drevo a WPC pre GAP 3



d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	ks
3,5	SCI3525	25	500
TX 10	SCI3535	35	500

SBN A2 | AISI304

fixovanie na hliník pre GAP 3



d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	ks
3,5	SBNA23525	25	1000
TX 15			


GAP 4

Zn
ELECTRO
PLATED

KÓD	materiál	P x B x s [mm]	ks
GAP4	pozinkovaná oceľ	41,5 x 42,5 x 12	500

HTS

fixovanie na drevo a WPC pre GAP 4



d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	ks
3,5	HTS3525	25	1000
TX 15	HTS3535	35	500

SBN


fixovanie na hliník pre GAP 4




d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	ks
3,5	SBN3525	25	500
TX 15			

GEOMETRIA

GAP 3 A2 | AISI304

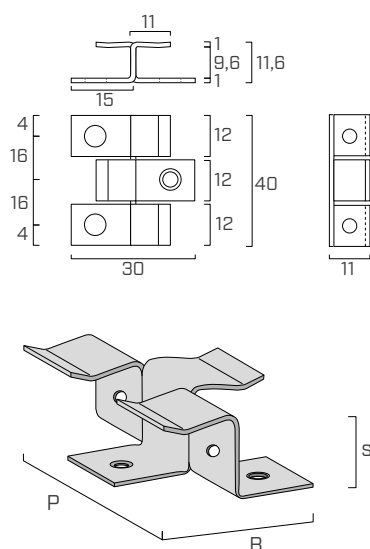


GAP 4

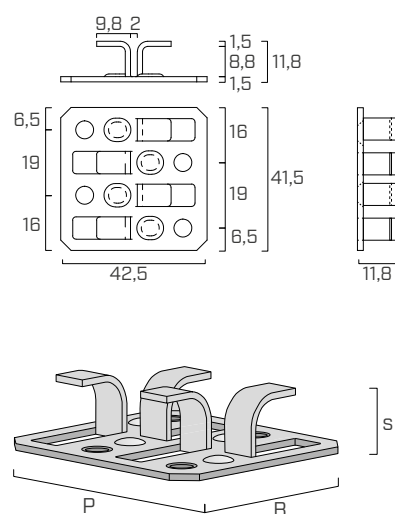

WOOD PLASTIC COMPOSITE (WPC)

Ideálny na fixovanie dosiek WPC. Možnosť fixovania aj na hliníku pomocou skrutky SBN A2 | AISI304.


RYHOVANÁ GEOMETRIA GAP 3

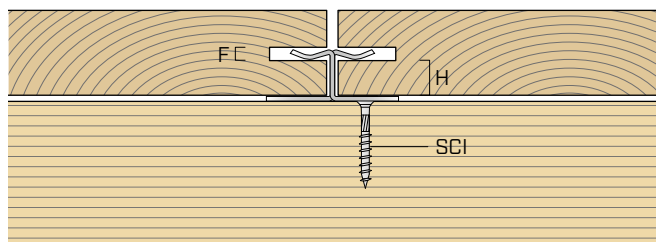


SYMETRICKÉ RYHOVANIE

Min. hrúbka	F	3 mm
Odporúčaná min výška GAP 3	H	8 mm


MONTÁŽ GAP 3

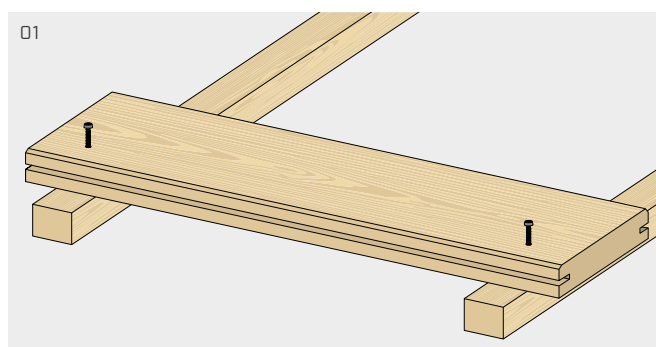


Prvá doska: upevníte vhodnými skrutkami alebo skrytými pomocou vhodných doplnkov.

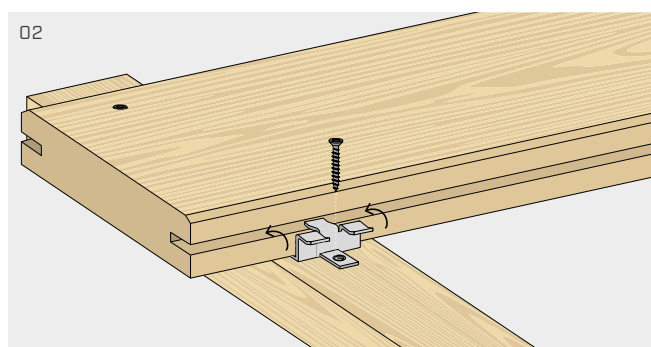


Do drážky zasuniete klip GAP3 tak, aby centrálny zub klinu priliehal k frézovaniu dosky.

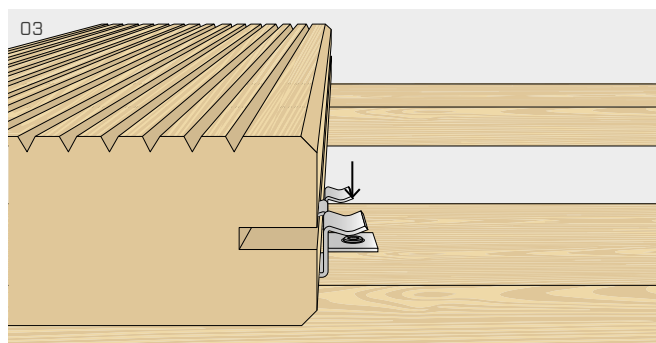


Upevníte skrutku do stredovej diery.

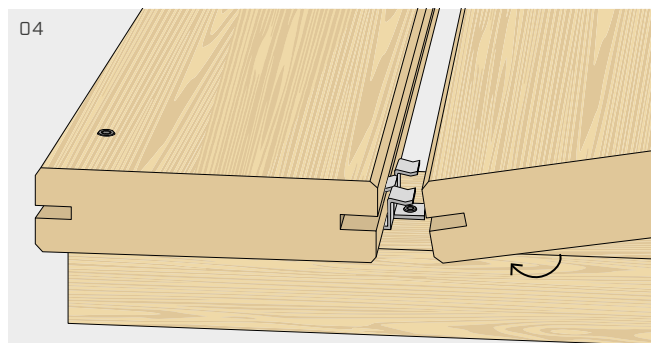

Nasledujúcu dosku zasuniete do klipu GAP3 tak, aby oba zuby priliehali k frézovaniu dosky.

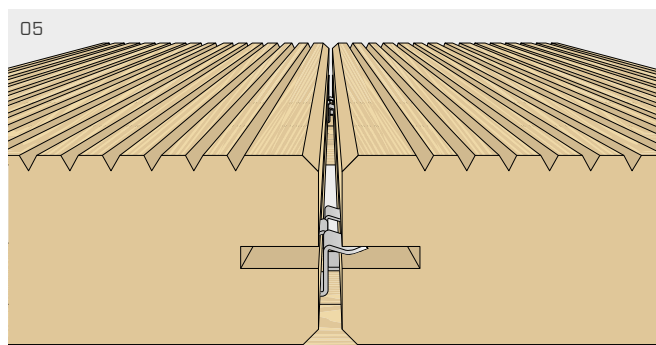


Utiahnite obe dosky svorkou CRAB MINI, kým nedosiahnete 3 alebo 4 mm medzeru medzi doskami podľa požadovaného estetického vzhľadu (pozrite výrobok na str. 395).

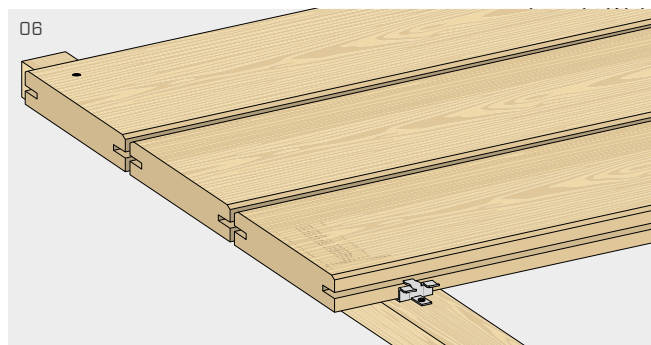

Opakujte činnosť aj pri nasledujúcich doskách. Posledná doska: zopakujte zárok 01.


RYHOVANÁ GEOMETRIA GAP 4

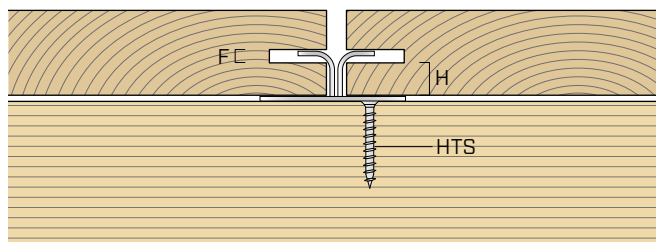


SYMETRICKÉ RYHOVANIE

Min. hrúbka	F	3 mm
Odporúčaná min výška GAP 4	H	7 mm


MONTÁŽ GAP 4

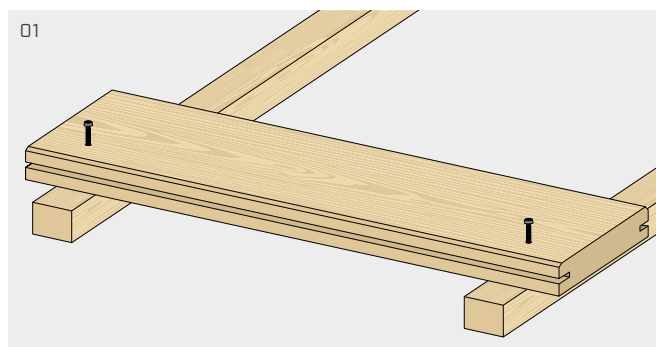


Prvá doska: upevníte vhodnými skrutkami alebo skrytými pomocou vhodných doplnkov.

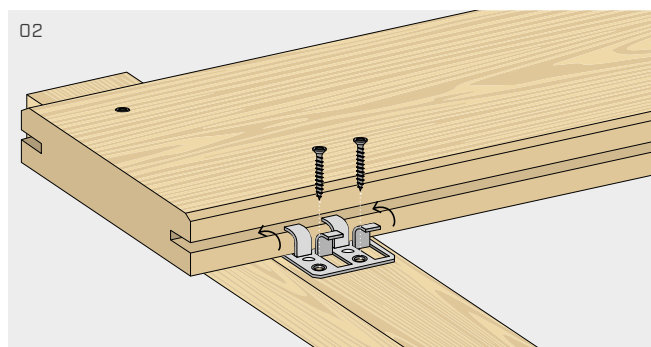


Do drážky zasuniete klip GAP4 tak, aby centrálné zuby klinu priliehal k drážkovaniu dosky.

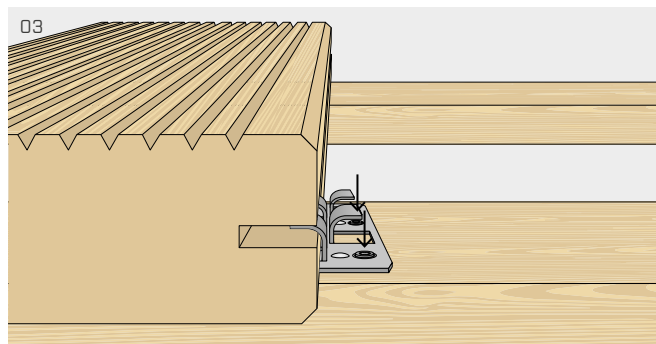


Upevníte skrutku do dvoch dostupných otvorov.

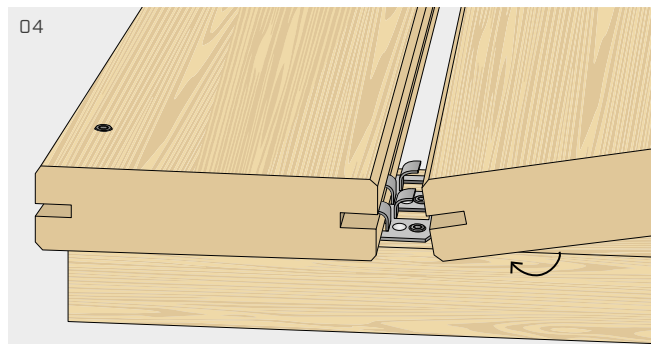

Nasledujúcu dosku zasuniete do klipu GAP4 tak, aby oba zuby priliehali k drážkovaniu dosky.

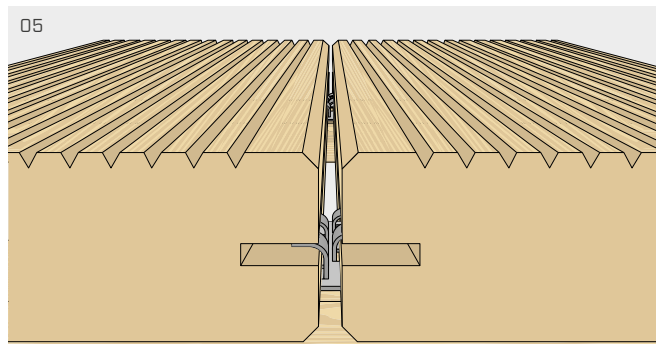

Utiahnite obe dosky svorkou CRAB MINI, kým nedosiahnete 4 alebo 5 mm medzeru medzi doskami podľa požadovaného estetického vzhľadu (pozrite výrobok na str. 395).

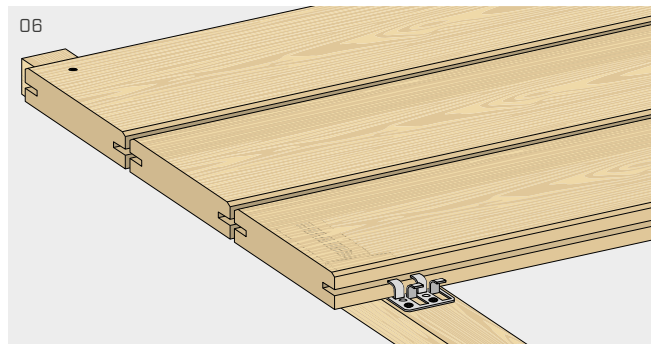

Opakujte činnosť aj pri nasledujúcich doskách. Posledná doska: zopakujte zákrok 01.